



<b>产品名称：</b>	<b>行车记录仪</b>
<b>编号：</b>	<b>08E30-T70-HA00-90</b>
防碰撞自我保护配置，前后双录，双重保障。碰撞自动锁定保存，留下关键现场证据。前车移动提醒，行车更加安心。红外线感应，往左拍照，往右录像，随时手势拍照，安全方便。	

## 为确保安装的安全（务必仔细阅读）

### 警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

 
	<b>危险</b>	不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害
	<b>警告</b>	不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害
	<b>注意</b>	不遵从该指示，有可能导致受伤防止导致故障、破损的建议
	<b>建议</b>	
		禁止事项

### 关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件(还给客户)



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作




使用脱脂洗洁剂清洗

## 线束操作注意事项



 请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



请不要用力拉拽线束。



线束不要夹压在零件中间。



 
接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



切断线束胶带的剩余部分。

## 一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

## 安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

## 关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。
- 如车辆配备侧安全气囊，请追加购入 A 柱夹扣(91561-TV1-E110-M1)用于更换原车此夹扣。

## 组成配件

 
行车记录仪



线束胶带 (12)




海绵贴 (3)




地线螺栓



 
55mm 线槽上盖




55mm 线槽底板

 

40mm 线槽上盖

 


40mm 线槽底板

 

线束



 使用说明书



## 必要工具/用具

- 一字螺丝刀
- 十字螺丝刀
- 脱脂洗洁剂
- 抹布
- 棘轮
- 套筒
- 卷尺
- 剪刀
- 胶布
- 包封胶布
- 卡尺
- 绝缘胶布
- 夹扣拔取器

## 安装方法和顺序

### 脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

#### 建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。





### 电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。



#### 建议

- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。

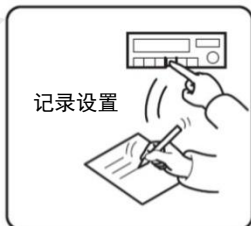
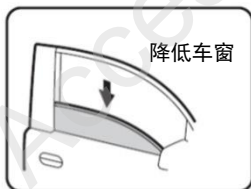


## 车辆零件的拆卸

 
4. 拆出左前 A 柱饰件。

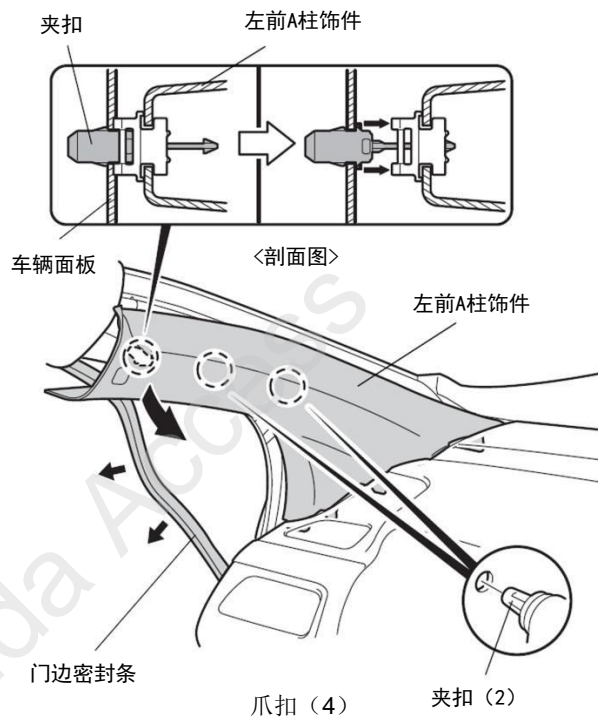

 5. 塞入抹布铺垫好。

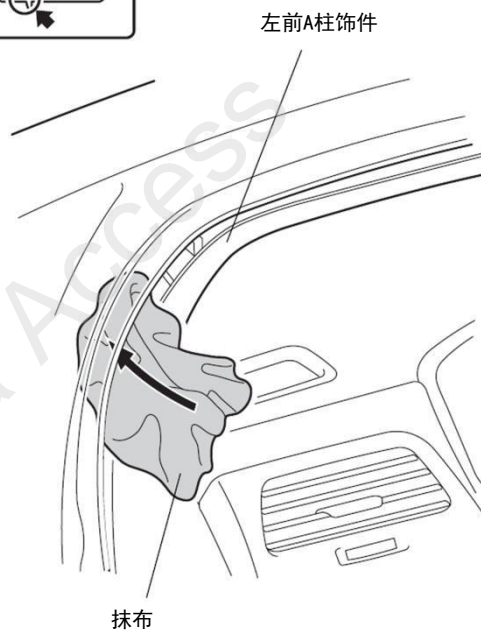



 6. 拆出左前 A 柱饰件。




左前A柱饰件

夹扣

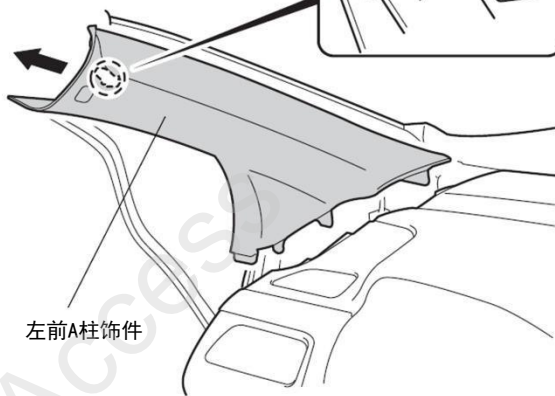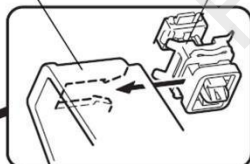


左前A柱饰件


7. 拆出夹扣。

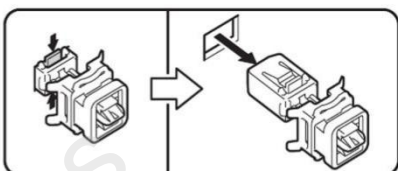


夹扣

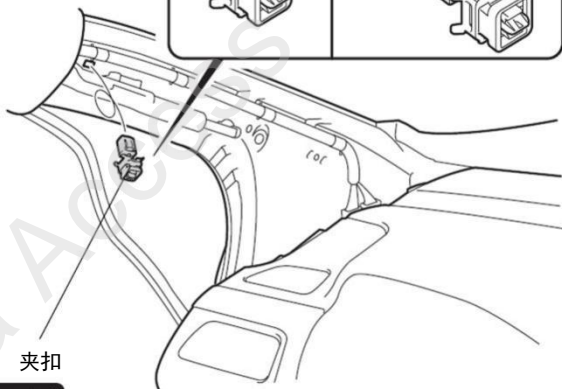

 8. 拆出驾驶席底板。




旋钮

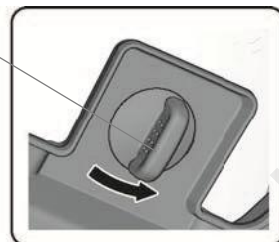


驾驶席底板

爪扣

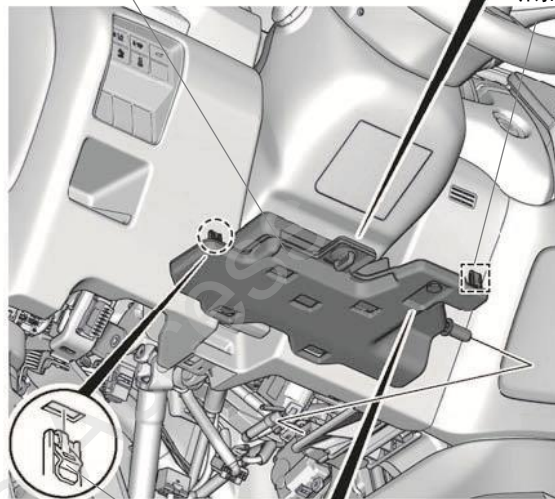

卡扣

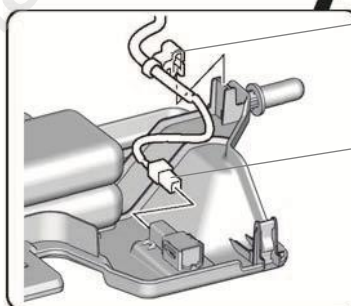


车辆卡扣

车辆连接器

《配备车辆》

9. 拆出驾驶席面板。

车辆连接器

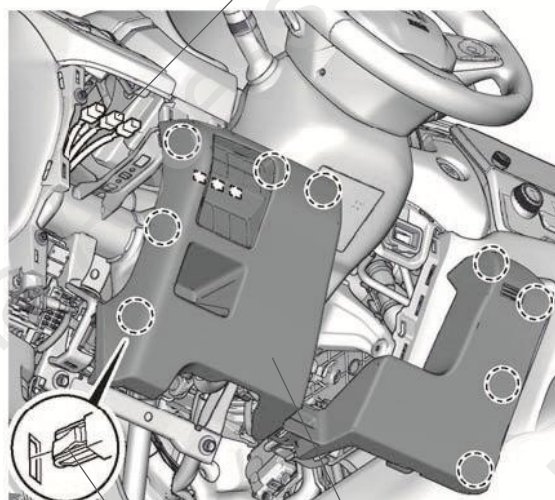


卡扣 (9)

驾驶席面板

10. 拆出左前侧踏板饰件。



爪扣 (2) 左前侧踏板饰件

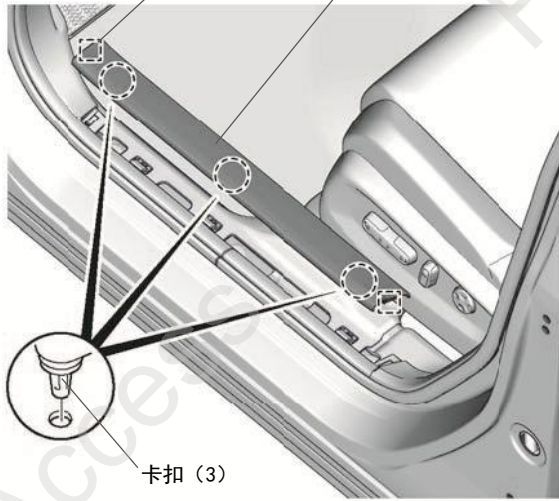


卡扣 (3)

11. 拆出左前侧饰板。



左前侧饰板

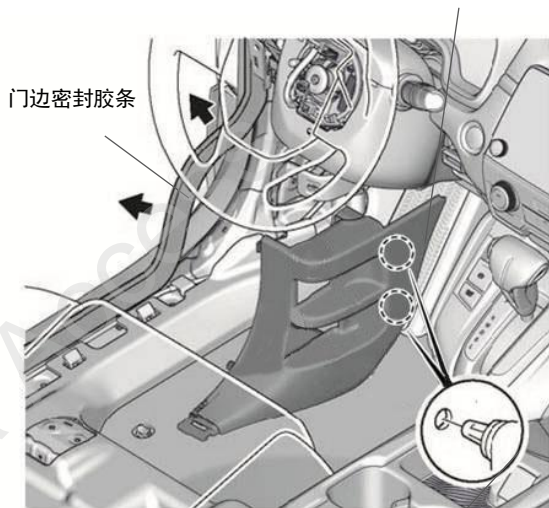

门边密封胶条

卡扣 (2)

• 后视镜摄像头

未配备车型

转顺序 13

• 360 度全景影像

配备车型

转顺序 13

〈配备后视镜摄像头的车型〉


〈未配备 360 度全景影像的车型〉

12. 拆出中控台左侧护板。



中控台左侧护板


夹扣 (2)

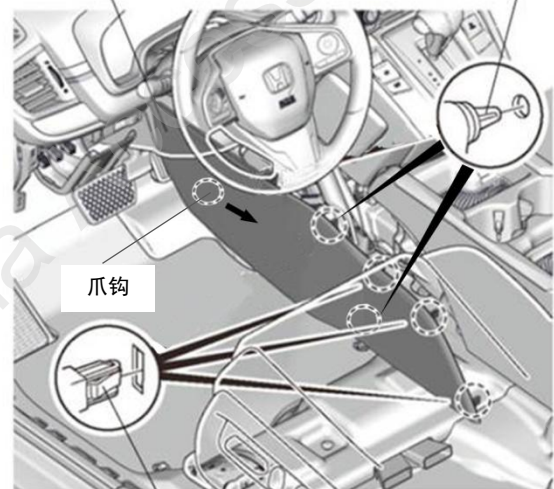

爪钩

夹扣 (3)

13. 包裹线束。

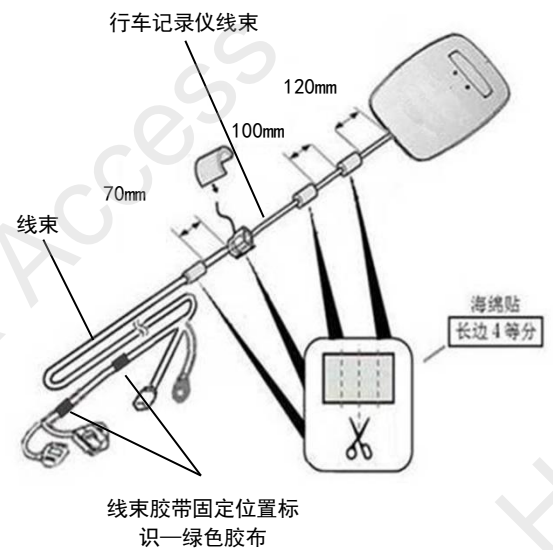

行车记录仪线束

120mm

100mm

70mm

线束


海绵贴  
长边 4 等分

线束胶带固定位置标识—绿色胶布


14. 粘贴包封胶布。

**建议**


- 各配置车辆后视镜护盖左侧边的距离一样。

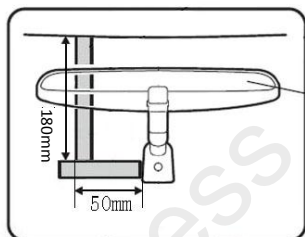

后视镜  
各配置车辆的护盖型号可能不同(沿护盖最外侧边缘测量)

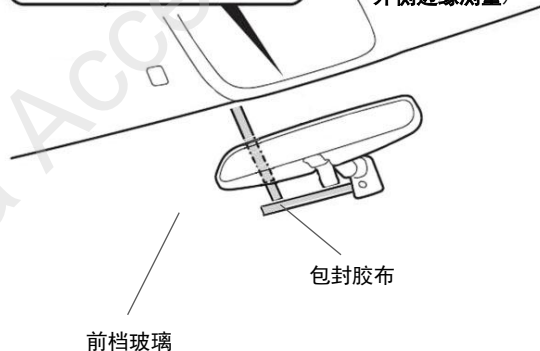


15. 撕开离型纸。

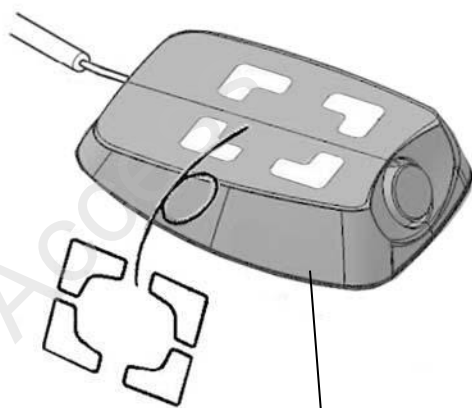

离型纸 (4)

16. 固定行车记录仪。

17. 粘贴线槽底板。

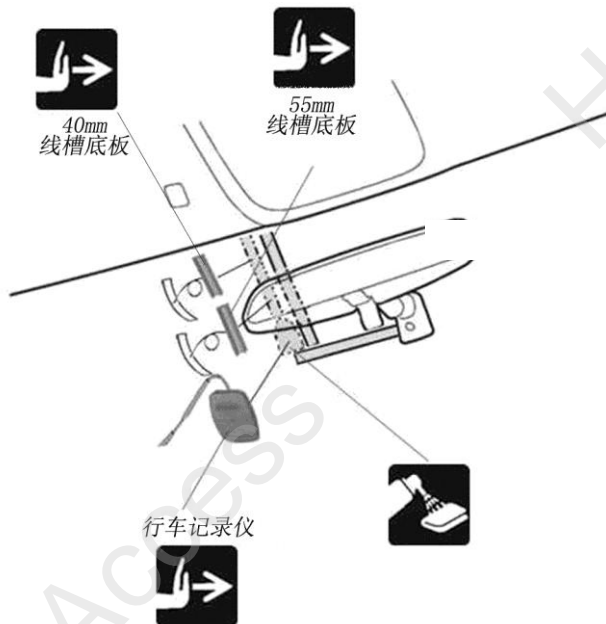


18. 整理好行车记录仪线束。

19. 安装线槽上盖。



20. 把行车记录仪线束塞入车顶饰板。

**建议**


- 操作时注意不要在车顶饰板上留下折痕。

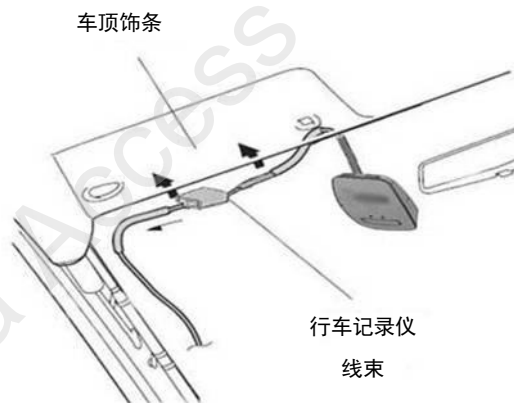

 21. 固定线束。

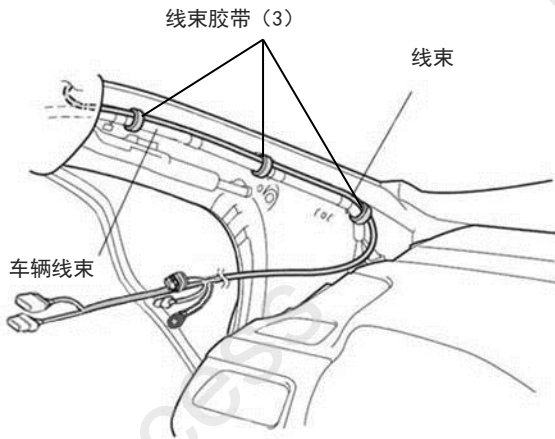


22. 整理好线束。

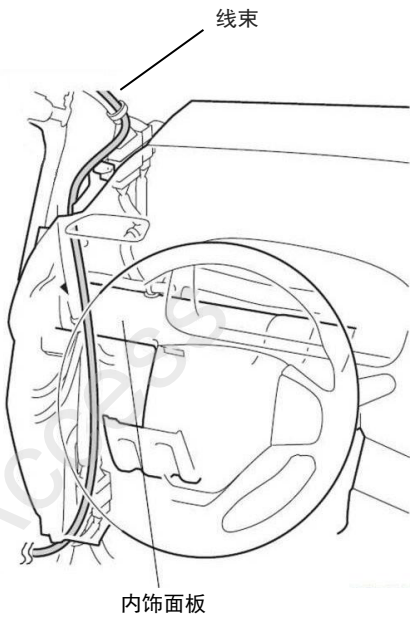

23. 连接线束的 4 极接线器。(当车辆接口被其它用品占用时, 需另行购买电源转接线进行转接)

24. 连接地线端子。

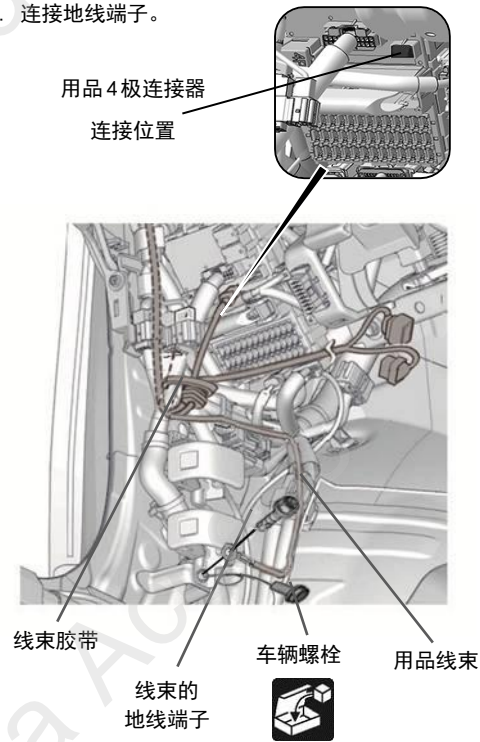

• 后视镜摄像头

未配备车型

顺序 25

配备车型

转顺序 26-29

• 360 度全景影像

未配备车型

转顺序 26-29


配备车型

顺序 25

〈配备 360 度全景影像的车型〉

〈未配备后视镜摄像头的车型〉

25. 固定线束。

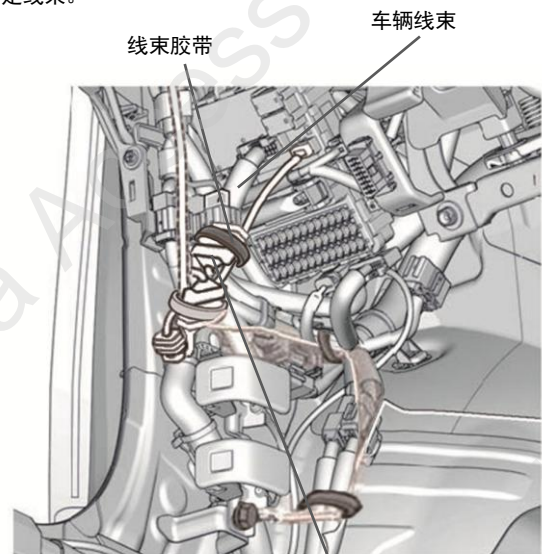


转顺序30

线束 28 极接线器

〈配备后视镜摄像头的车型〉


〈未配备 360 度全景影像的车型〉

26. 固定线束。

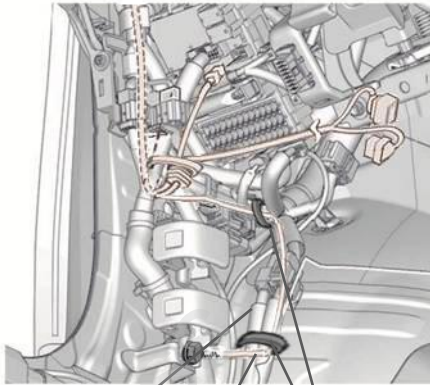

车辆线束 用品线束 线束胶带 (2)


27. 固定线束。

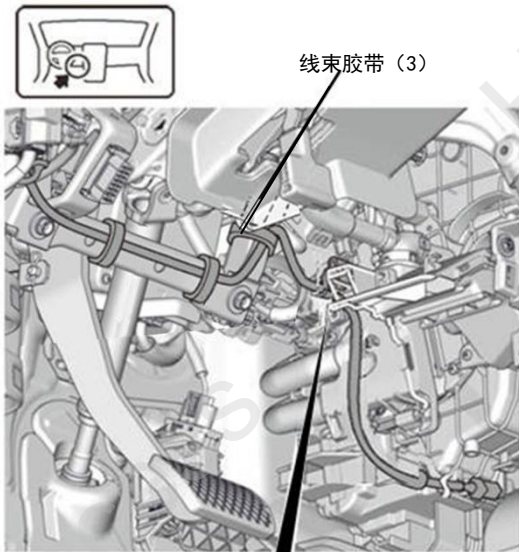

线束胶带 (3)

带卡扣线束胶带A


车辆前方

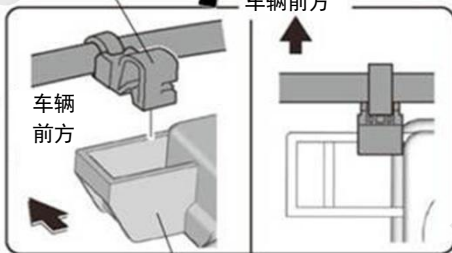

车辆前方

车辆面板



28. 连接线束 28 极接线器。

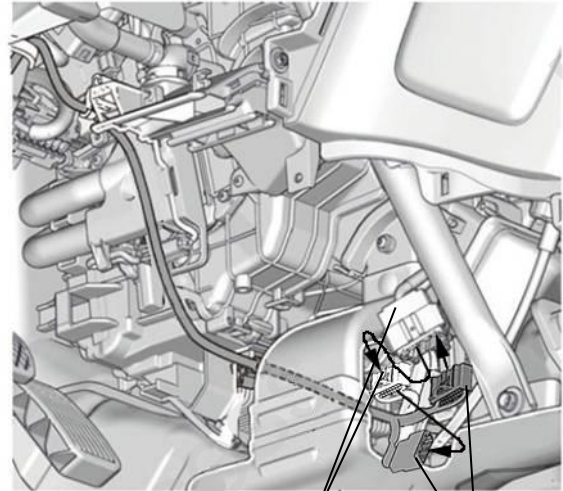

车辆 28 极  
接线器

用品 28 极  
接线器

 29. 固定线束。

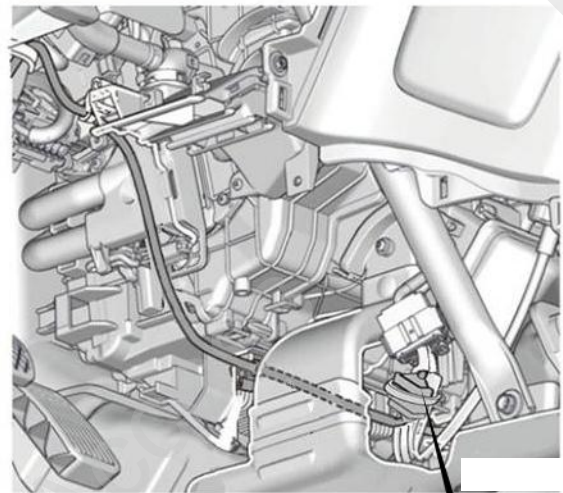

线束胶带在用品接  
线器下方紧靠接线  
器位置卡紧

线束胶带 (2)

用品线束

线束胶带固定为  
绿色胶布标识位置

车辆线束




## 安装确认

30. 确认配线和安装没有异常

### 建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

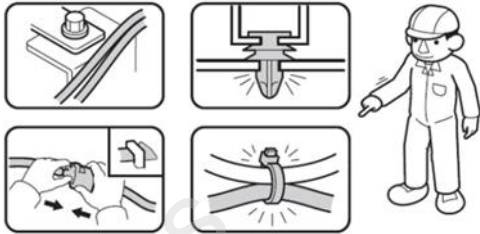


## 复原操作


33. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。

### 建议

- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。

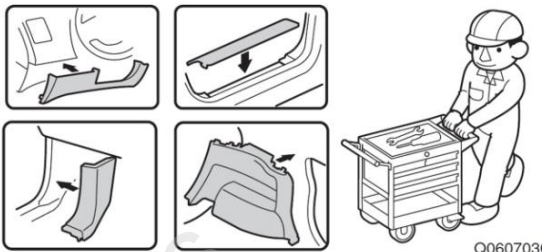

34. 重新连接电池的负极端子。

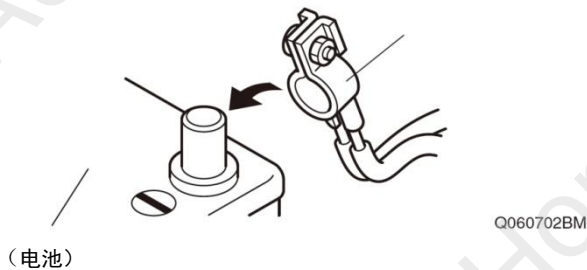

## 动作确认

35. 把点火开关（POWER 键）旋至 ON 位置，确认行车记录仪电源灯（橙灯）闪亮。

36. 参照使用说明书进行动作确认。

## 常见故障排除指南

故障	可能原因	处理方法
车辆发动后行车记录仪不工作	是否有插入储存卡 记录仪连接器是否有拔掉	将车辆熄火，检查或者重新插拔 SD 卡后，重新发动车辆。如无法改善，请检查线束的安装是否正确联系本田特约店
无线连接功能无法打开	在车辆发动后的 15 秒是设备的启动时间，属于正常现象	稍等 15 秒后，再次进行操作
手机应用无法使用	手机是否是安卓和苹果以外的系统，手机是否兼容，应用版本是否是最新	请更换其它手机再确认，如多台手机都无法使用，请联系本田特约店
HOMI 功能无法使用	由于显示设备种类繁多，偶尔可能会出现无法识别的情况，无法完全避免	请重新插拔 HOMI 接头再确认，请更换其它显示设备再确认
手机应用影像播放卡顿	由于手机自身的原因，部分手机可能出现播放卡顿，闪退的现象，无法完全避免	清除手机上不必要的软件，增大手机运行内存和储存内存
HOMI 回放时，影像显示不完全	行车记录仪的输出分辨率和显示器的分辨率不一致导致	可通过手机对行车记录仪的 HOMI 分辨率进行设置

若主机无法正常运行，请将主机所发生问题的可能原因对照上表解决，并采取相应的对策进行简单的检查或调整，就有可能排除问题，主机恢复正常，如果您按照上表所列的故障排除方法没能有效的解决问题，请与经销商联系。